




Montage faitière occultable


Important: Le mûr autour du doit être complètement égal et lisse

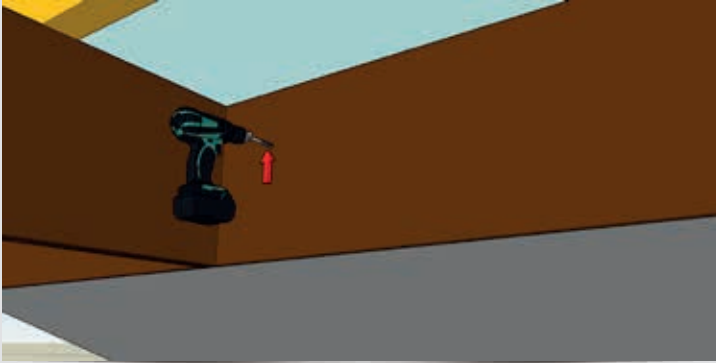

1. Installez les bacs en partant du sol à l'aide d'une table élévatrice à ciseaux : vissez les bacs contre les pannes depuis l'intérieur. Utilisez au minimum 6 vis par bac.




2. Insérez du mastic entre les bacs et reliez ensuite les bacs les uns aux autres à l'aide de vis de 30 mm.

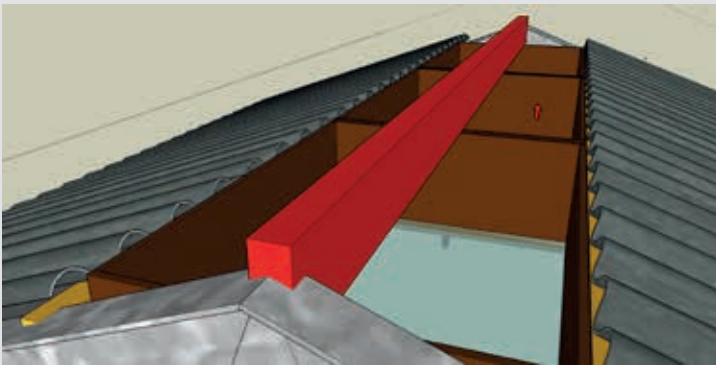


3. Fixez le faitage sur les bacs. Faites en sorte que le faitage ait une hauteur adéquate pour que le pan versant se prolonge parfaitement. Prévoyez l'encastrement du faitage lors du mesurage.




4. Insérez la mousse d'isolation à l'endroit prévu à cet effet. C'est à dire, au-dessus de la panne!

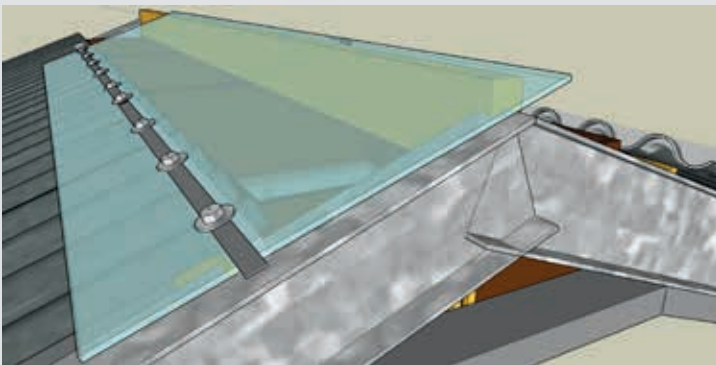


5. Installez la plaque polycarbonate 10 mm des deux côtés. Placez la bande aluminium au-dessus de la panne et de la mousse. Prépercez les trous et vissez les boulons de tôle ondulée jusque dans la panne.

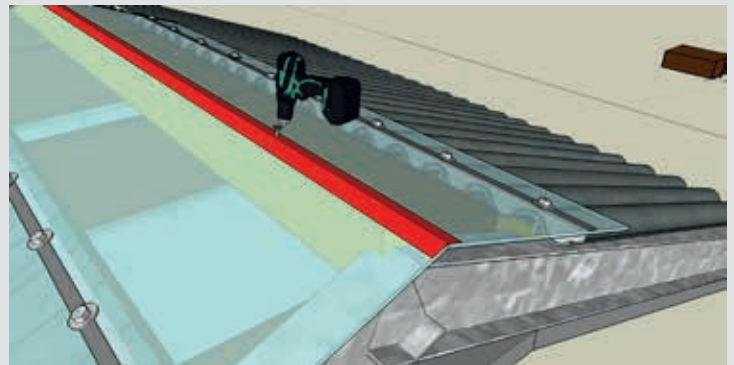


6. Mettez en place le profilé supérieur et serrez les vis.

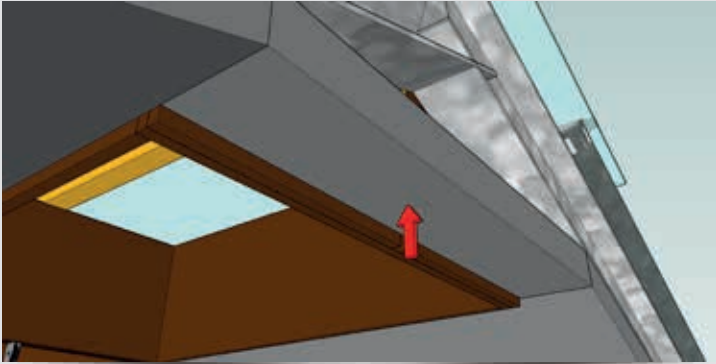


7. Au niveau du chevron, vous observez un espace important entre les bacs. Comblez cet espace avec du matériau isolant.

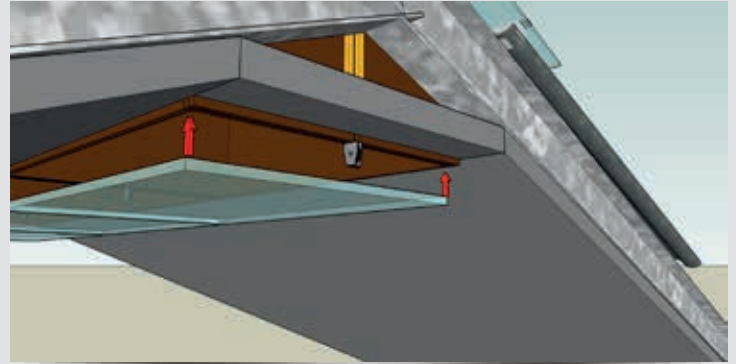

8. Installez la plaque polycarbonate inférieure. Fixez-la en serrant les 4 vis.

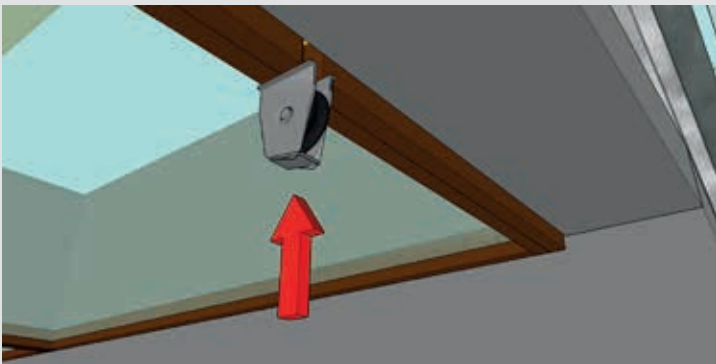

9. Fixez les poulies du côté inférieur afin que la cordelette puisse s'y glisser.

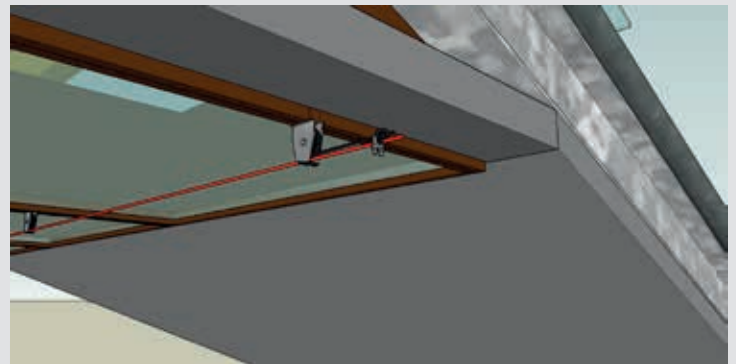

10. Fixez le câble à tirer et reliez la cordelette des lamelles au câble à tirer à l'aide de pinces-câbles en acier.